




CITROEN C4 PICASSO  
CITROEN C4 GRAND PICASSO

2006 -

Cat. No. c/035

e20

e20\*94/20\*\*00

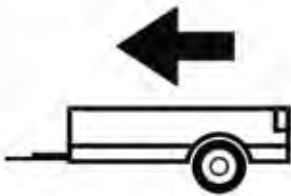


1800Kg



75Kg

**D** = 9,71kN

**D (kN) =** 
$$\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

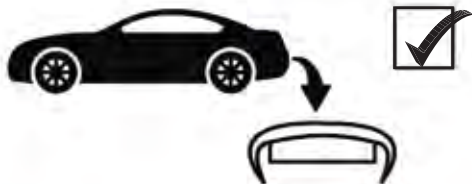


**IMIOLA HAK-POL**


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

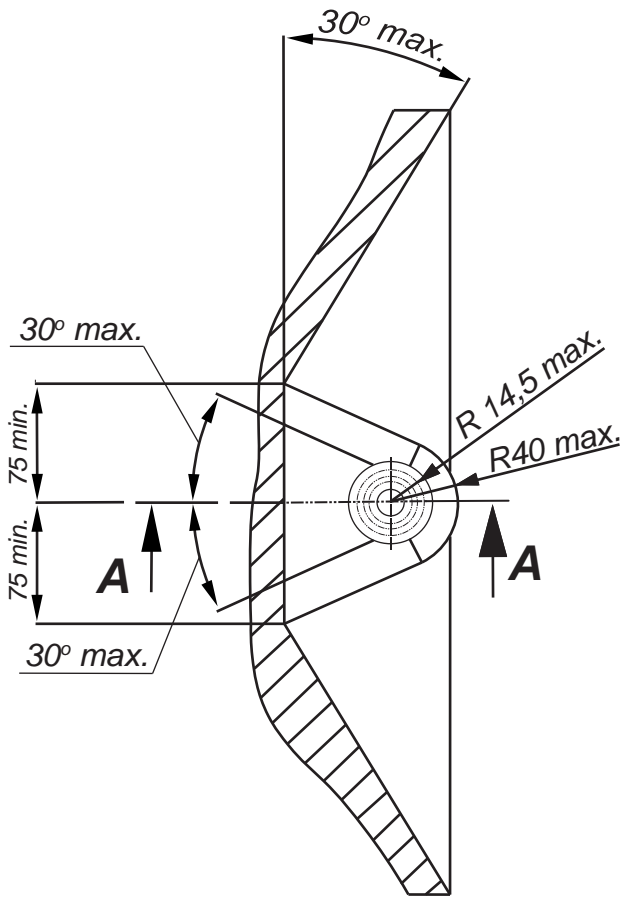

## PRZEKRÓJ A-A

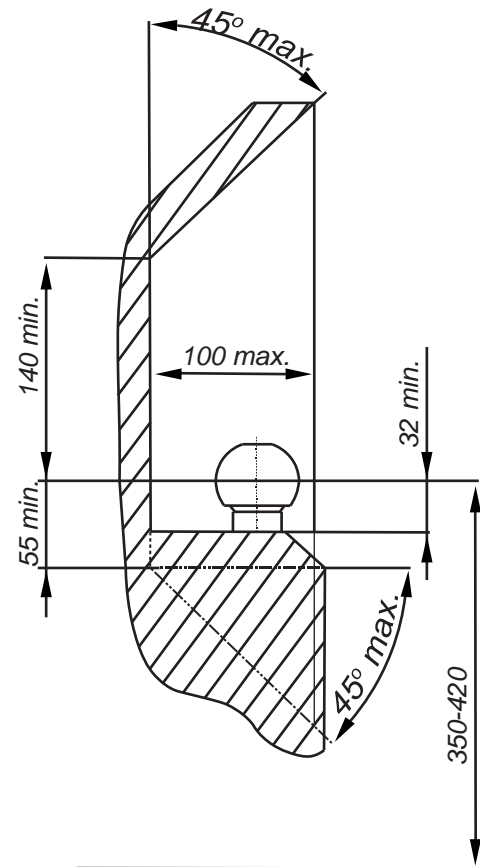


**PL** Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

**F** L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

**GB** The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

**D** Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm

 

Nakrętka M10 ; Nut  
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer





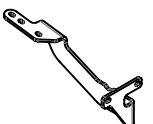

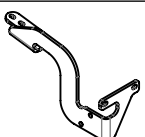






Śruba M10x50-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer


Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

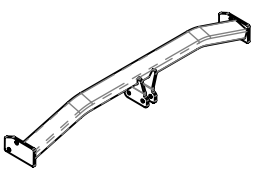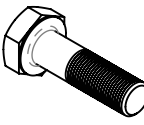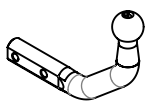Śruba M10x50-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8 ; Bolt  
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Nakrętka M10 ; Nut  
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer  
 Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M12x35	4
	C	x1		M10x50	4
	D	x1		M12	6
	E	x2		M10	6
	F	x1		10,2	10
	G	x1			

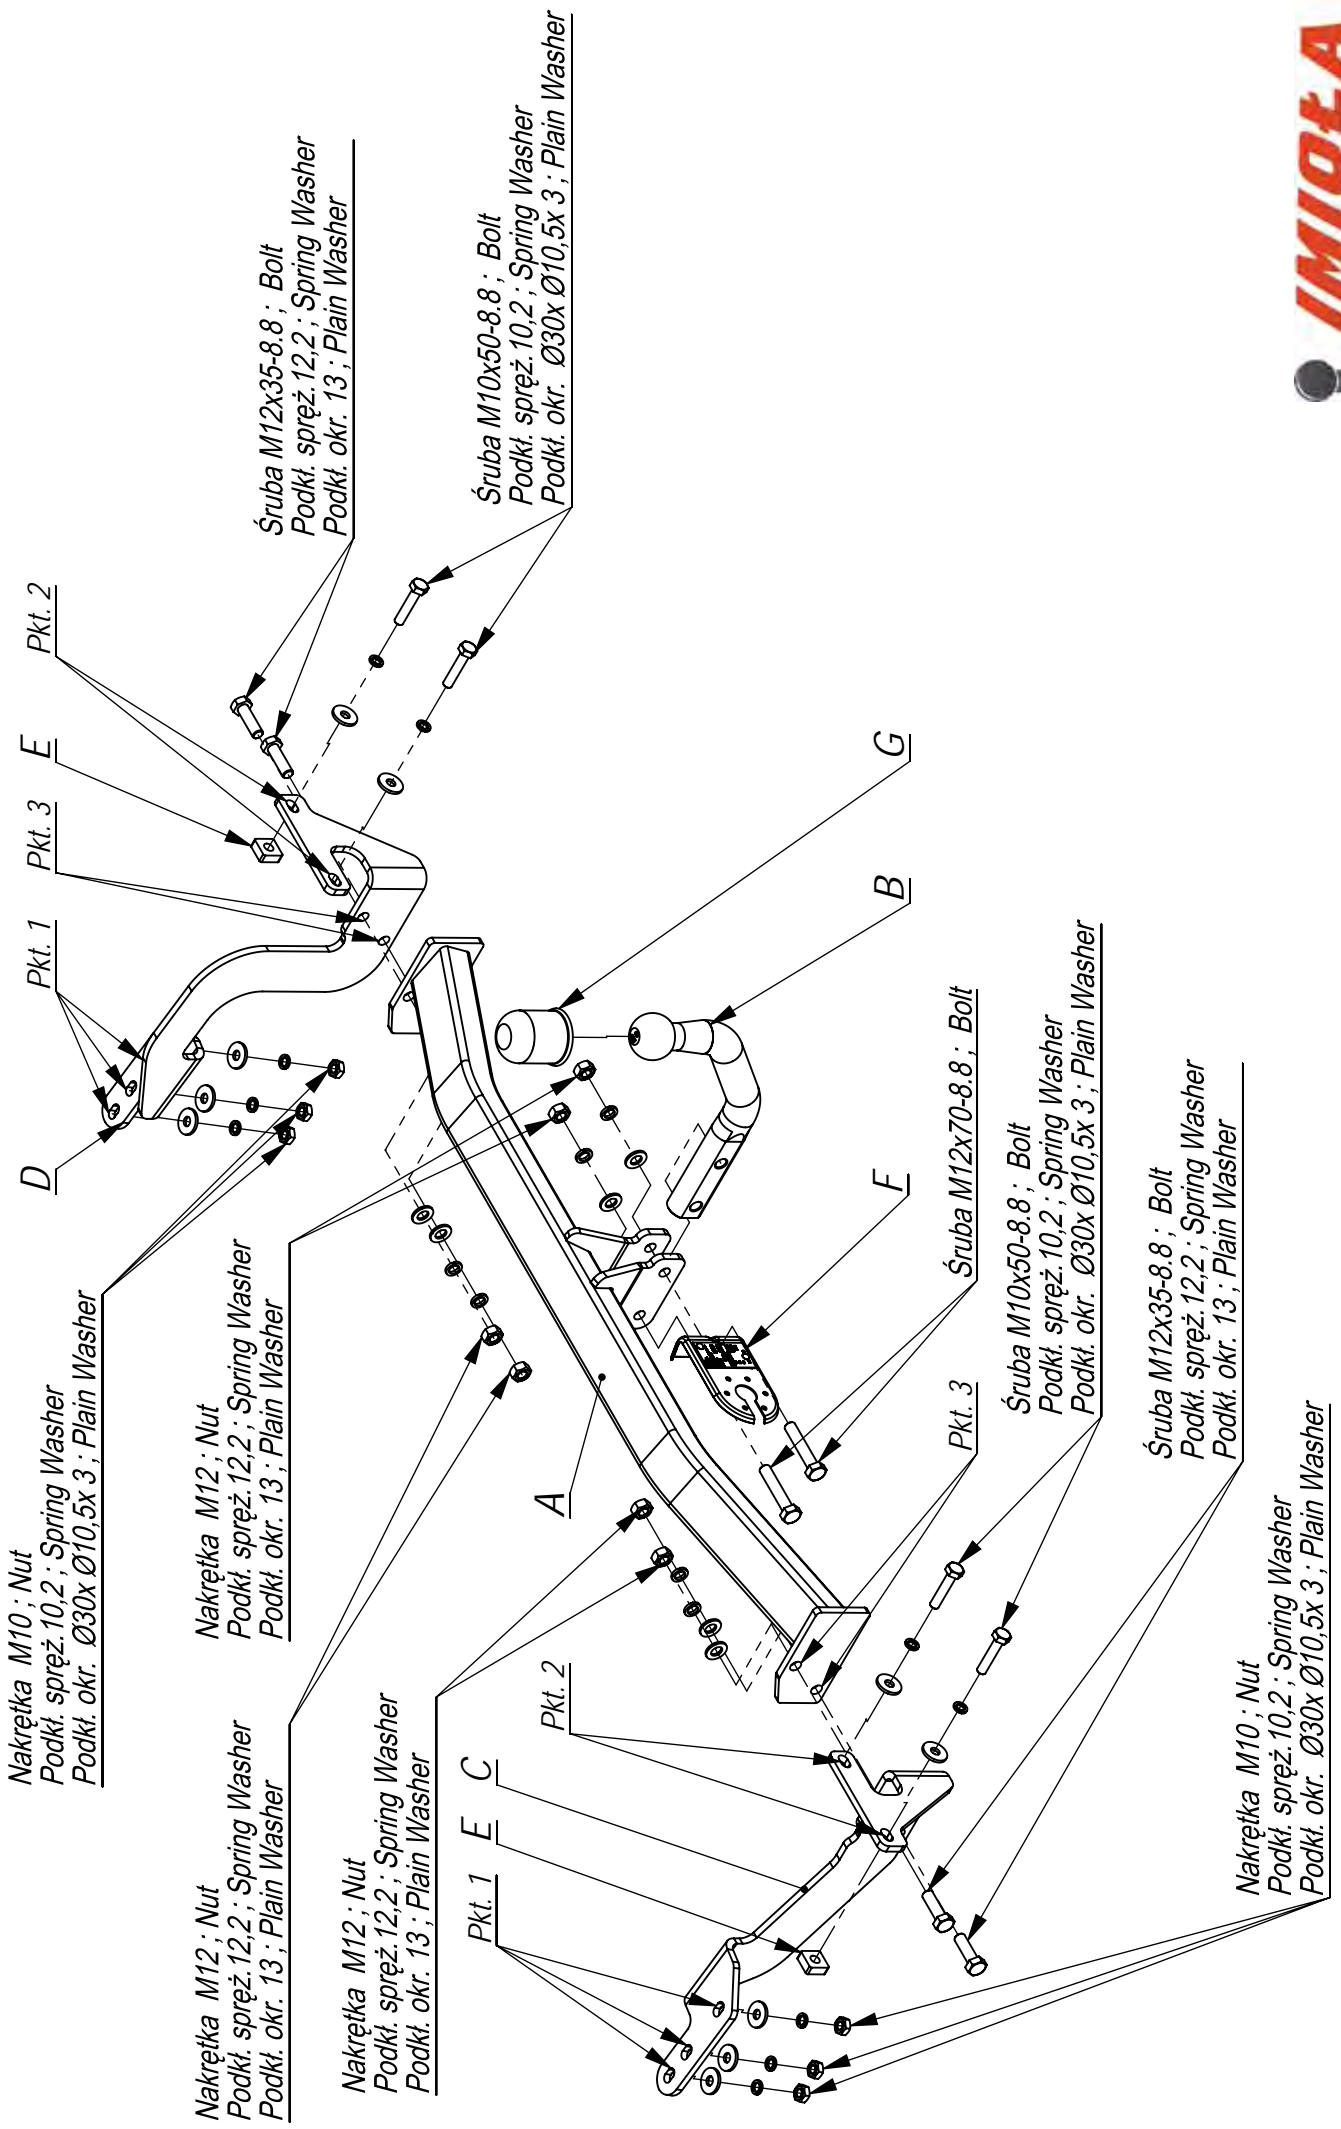

Nakrečka M10; Nut  
Podki. spręż. 10,2; Spring Washer  
Podki. okr. Ø30x Ø10,5x 3; Plain Washer

Nakrečka M12; Nut  
Podki. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podki. okr. 13; Plain Washer

Nakrečka M12; Nut  
Podki. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podki. okr. 13; Plain Washer

Nakrečka M12; Nut  
Podki. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podki. okr. 13; Plain Washer

Pkt. 1  
E  
C

Pkt. 2

Śruba M12x70-8.8; Bolt  
Pkt. 3

Śruba M10x50-8.8; Bolt  
Podki. spręż. 10,2; Spring Washer  
Podki. okr. Ø30x Ø10,5x 3; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8; Bolt  
Podki. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podki. okr. 13; Plain Washer

Nakrečka M10; Nut  
Podki. spręż. 10,2; Spring Washer  
Podki. okr. Ø30x Ø10,5x 3; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8; Bolt  
Podki. spręż. 12,2; Spring Washer  
Podki. okr. 13; Plain Washer

Śruba M10x50-8.8; Bolt  
Podki. spręż. 10,2; Spring Washer  
Podki. okr. Ø30x Ø10,5x 3; Plain Washer

- Odkręcić koło zapasowe.
- Nałożyć elementy C i D na wystające śruby w podłużnicach, (po uprzednim zdemontowaniu wsporników)- lekko skrócić nakrętkami M10. Następnie przykręcić do tylnego pasa śrubami M10x50 8.8/punkt 2/
- Przykręcić belkę zaczepu A do elementów C i D śrubami M12x40 8.8 (pkt 3)
- Dokręcić śruby z momentem wg tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i podstawę gniazda elektrycznego.
- Przykręcić koło zapasowe.

- Unscrew the spare wheel.
- Put the elements C and D on the protruding bolts in the metal clamps (after unscrew the supporters) – screw slightly with nuts M10. Next screw the elements with bolts M10x50 8.8 (point 2).
- Screw the main bar A to the elements C and D with bolts M12x40 8.8 (point 3) . Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.
- Screw the spare wheel.

- Desserrer la roue de secours.
- Insérer les éléments C et D sur les vis dans les longerons (après la dépose des consoles) serrer légèrement avec les écrous M10. Ensuite serrer à la partie arrière par les boulons M10x50 8.8 / point 2/
- Visser la traverse d'attache aux éléments C et D par les boulons M12x40 8.8 (point 3) Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Raccorder le circuit électrique.
- Serrer la boule et le socle de la prise électrique.
- Serrer la roue de secours.

